


# Professionaalse SURVELIITMIKU kasutusjuhend



1 Rullide avamisel ei tohi paberümbrise lahtilõikamiseks mitte kunagi kasutada teravat lõikeriista.




2 Lühikeste torude (pikkus on väiksem kui viiekordne välisläbimõõt) painutamisel, tuleb alati kasutada torude painutamiseks ettenähtud spiraalvedru.

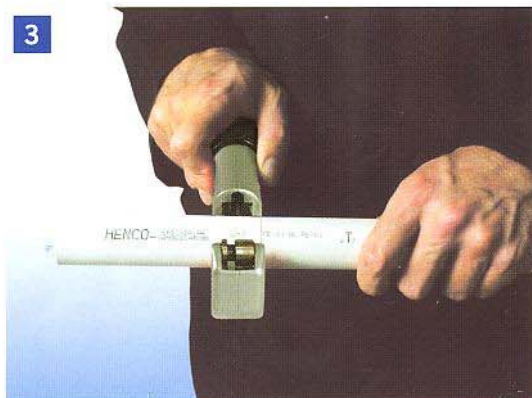

3 Kõikide toruläbimõõtude korral, eriti aga läbimõõtude Ø26 ja Ø32 korral, on soovitatav kasutada torulõikurit (RS32), et alati lõigata risti toru pinnaga (90°).



4a Toru kalibreerida Henco survekaliibriga. Lükata kaliiber toru otsa ning keerata seda nii, et lõikur moodustab toru otsa koonuse. Koonus peaks olema nähtav, et veenduda toru õiges tsentreerimises.

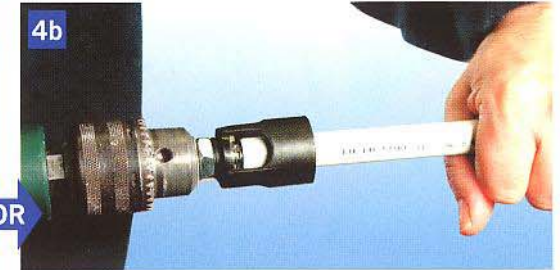

4b Toru kalibreerida kaliibriga Henco Kalispeed. Lükata kaliiber toru otsa ning keerata seda nii, et lõikur moodustab toru otsa koonuse. Koonus peaks olema nähtav, et veenduda toru õiges tsentreerimises. Kaliibri Kalispeed töökiiruseks on lubatud maksimaalselt 500 pööret minutis.

5 Lükata Henco toru otse surveliitmiku sisse, kuni toru on väikestest kontrollavadest nähtav.



6 Avada surveklambri mokad ning seada need ümber liitmiku nii, et roostevabast terasest rõngas töötab juhtpinnana ja toetub mokaadele. Et tagada õige kokkusurumine, tuleb surveklambri mokad täielikult sulgeda.



7 Pärast kokkusurumist avada surveklambri mokad ja kontrollida, kas toru on korralikult kinnitatud.

